


Video – Parte 2

Errori di registrazione Drop e Artefatti



L'errore è ineliminabile...

- Quando si tratta di segnali, di qualunque natura, non si può evitare che essi siano generati o trasmessi senza la presenza di errori
- Errore (rumore): un segnale non previsto che va a sommarsi a quello originale dando vita ad un'informazione non più fedele a quella che effettivamente è stata generata in partenza

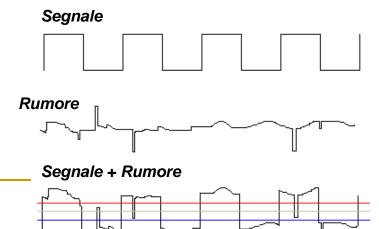



Artefatti – Riferimenti online

- https://bavc.github.io/avaa/
- Wiki-atlas abbastanza completa sui principali artefatti video e audio, analogici e digitali





Errori di Registrazione Analogici su Nastro Magnetico – Cause principali

- Registrazione e Riproduzione su nastro magnetico avvengono grazie al principio fisico di induzione elettromagnetica
 - Alterazioni impreviste di frequenza e/o ampiezza dell'onda elettromagnetica potrebbero modificare l'informazione originale
- Difetti (o usura) nelle parti meccaniche dei dispositivi



Errori di Registrazione Analogici su Nastro Magnetico – Cause principali

- Difetti non prevedibili:
 - Polvere
 - Usura del nastro
 - Interferenze elettromagnetiche dovute ai cablaggi
 - Errate configurazioni del dispositivo
- Gli errori nei video su nastro magnetico sono generalmente chiamati "drop" e possono interessare sia la luminanza che la crominanza, oltre l'audio



Video Drop Out


Cause:

 Perdita di informazione dovuta a usura del nastro o della testina

Conseguenze:

Comparsa di informazione (righe) incoerente

- □ Se si tratta di usura fisica → restauro digitale
- Altrimenti pulizia della testina o sostituzione del dispositivo

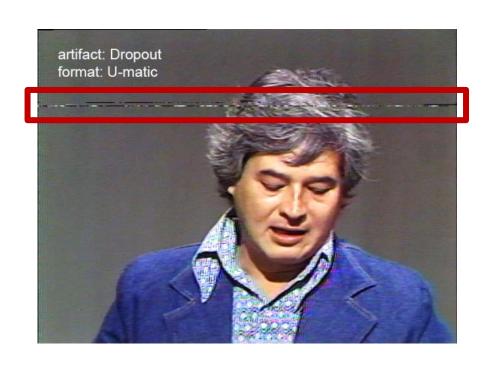



Tracking Error (Mistracking) "Errore di fuori traccia"

Cause:

 Perdita di informazione dovuta a errata sincronizzazione (nel CTL) delle testine in fase di lettura

Conseguenze:

Comparsa di informazione (righe) incoerente

- Regolazione manuale del CTL (dal dispositivo)
- Restauro digitale







Video Head Clog "Testina ostruita"

Cause:


 Ossido staccatosi dai nastri aderisce alla testina

Conseguenze:

Contatto nastro-testina impreciso

Soluzioni:

Pulizia della testina

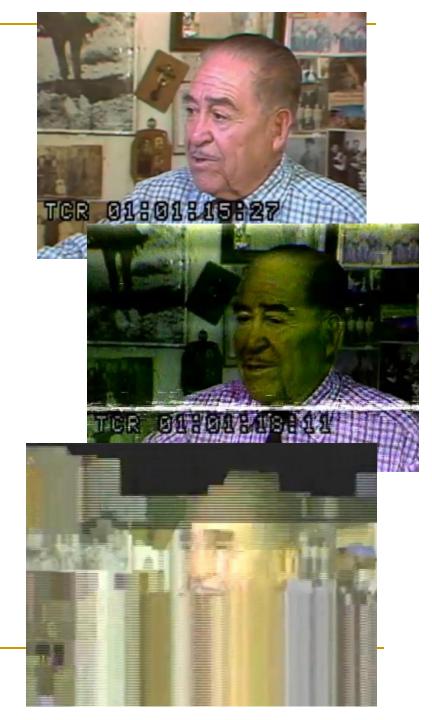



Skew Error

"Errore di simmetria"

Cause:

 Traccia video diversa rispetto alla registrazione (allungamento del nastro)

Conseguenze:

- Sbandieramento da destra (lunghezza maggiore)
- Sbandieramento da sinistra (lunghezza minore)

- Utilizzo di un TBC
- Regolazione ad hoc della tensione del nastro





Sync-Loss (Roll)

"Perdita di sincronizzazione"

Cause:

 Errore nel segnale di sincronizzazione della lettura delle tracce video

Conseguenze:

 Spostamento verticale dei frame oltre i margini dello schermo

- Utilizzo di un TBC
- Restauro digitale





Tape Crease "Smerlatura"

Cause:

 Pieghe nel nastro solitamente dovute a parti meccaniche malfunzionanti nel dispositivo

Conseguenze:

 Comparsa di righe di rumore persistenti (e talvolta rollio)

- Non esistono pratiche standard sicure per eliminare le pieghe
- Restauro digitale





Dot Crawl "Punto trascinato"

Cause:

 Interferenza reciproca fra luminanza e crominanza

Conseguenze:

 Comparsa di righe di punti in movimento

Soluzioni:

 Utilizzo di filtri appositi per una separazione più netta di luminanza e crominanza





AC Beat (Video Hum)

Cause:

- Corrente elettrica vagante
- Conseguenze:
 - Distorsione segnale video/audio
- Soluzioni:
 - Trasferire il contenuto su un altro nastro in assenza della corrente elettrica vagante





Errori di Registrazione Digitali (su Nastri Magnetici) – Cause principali

- A differenza degli errori su supporti per la registrazione analogica, i problemi digitali hanno una natura legata soprattutto alla compressione
 - Compressione lossless: nessuna perdita di informazione in fase di decompressione
 - Compressione lossy: perdita di dati originali dopo la compressione



DV Drop Out

Cause:

- Perdita di informazione durante la registrazione o riproduzione
- Problema nelle testine

Conseguenze:

 Blocchi di pixel mancanti rimpiazzati con informazione recuperata da frame vicini

- Algoritmi di interpolazione
- Pulizia del dispositivo





DV Head Clog

Cause:

- Polvere o ossido accumulati sulle testine
- Conseguenze:
 - Comparsa di informazione (bande verticali) incoerente
- Soluzioni:
 - Pulizia del dispositivo
- Esempio:
 - □ Formati miniDV e DVCAM: ogni frame è diviso in 10 bande verticali → Head Clog Banding





Mosquito Noise

Cause:

 Compressione basata su DCT (JPEG o MPEG)

Conseguenze:

 Sgranatura delle aree ad alto contrasto o che presentano edge complessi

- Nessuna efficiente
- Cambiare codifica
- Diminuire il contrasto (con perdita di qualità)





Block Noise


Cause:

 Compressione differente fra fotogrammi vicini in scene con soggetti in rapido movimento

Conseguenze:

- Sgranatura di alcune aree
- Perdita di dettagli

- Nessuna efficiente
- Cambiare codifica

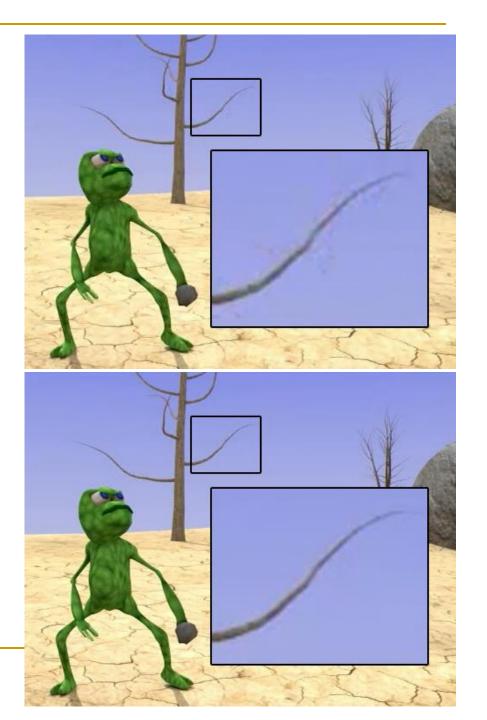



Errori dovuti a Digitalizzazione

 I difetti presenti nel video originale potrebbero subire diverse modifiche, dalla correzione

all'enfatizzazione.

 I dispositivi DAQ possono tentare di corregere errori di registrazione analogici

- Talvolta questo provoca la comparsa di nuovi artefatti.
- Esempio: "Comete"

